



# Oliva Torras

**Date:** May, 6<sup>th</sup>, 2015


**Bulletin:** SB15050026 (English)

**Subject:** New Crankshaft Pulley- Jumpy-Expert-Scudo 1.6


This bulletin is issued to clarify the impact of the crankshaft pulley change on PSA G9 engine on existing and new compressor drive kits.

## Original Crankshaft pulley until Jan 2015:

Early this year, PSA replaced the original cast iron crankshaft pulley by a steel one. The original cast iron pulley has the PSA reference: **9654961080**

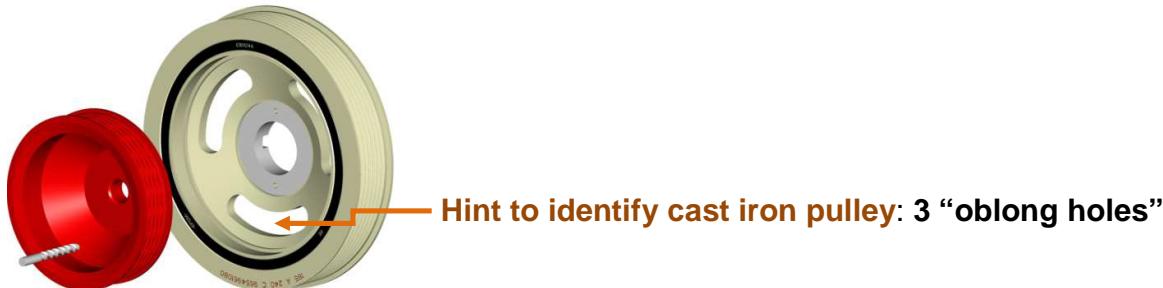

The new steel pulley has the PSA reference: **9810714580** or **126011**

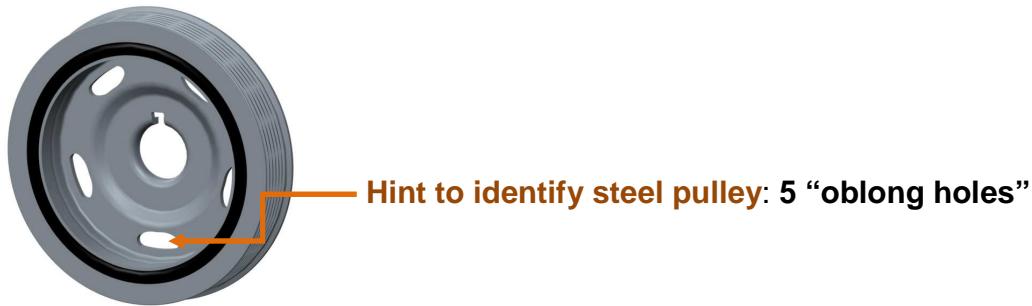

It is not possible to install an additional drive pulley on the new steel crankshaft pulley.

To install the Mount and Drive Kits **KC12050270E** and **KC 12060276E**, it is necessary to remove the steel pulley reference A129810714580 and install the reference: 9654961080 (commercial ref. **0515T3**).

The cast iron part is available in the aftersales organization of PSA.

**Fecha:** 6 de mayo 2015

**Boletín:** SB15050026 (Español)


**Asunto:** Nueva polea cigüeñal - Jumpy-Expert-Scudo 1.6

Este boletín ha sido publicado para clarificar el impacto del cambio de polea de cigüeñal en motor PSA G9 en los nuevos kits o en los ya existentes.

#### Polea cigüeñal original hasta Enero 2015:

A principios de año, PSA reemplazó la polea de cigüeñal original de fundición de hierro por una de chapa.

La original de fundición de hierro tiene la referencia PSA: **9654961080**

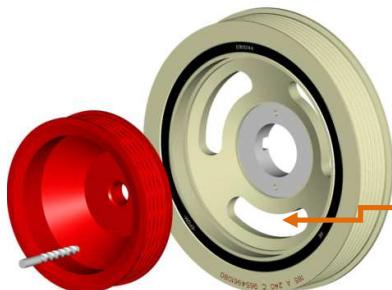

**Identificación rápida de polea de fundición: 3 “colisos”**

La nueva polea de chapa tiene la referencia PSA: **9810714580** o **126011**



**Identificación rápida de polea de chapa: 5 “colisos”**

No es posible instalar una polea adicional sobre la nueva polea de cigüeñal de chapa.

Para instalar los kits **KC12050270E** o **KC12060276E**, es necesario quitar la polea de chapa referencias: 9810714580 o 126011 e instalar la referencia: 9654961080 (ref. comercial **0515T3**). La polea de fundición de hierro está disponible en cualquier servicio postventa del grupo PSA.